
	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			10	4
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 3399/96		1997-04-01	

UTTAGSDON AV TYP SEMKO 17/CEWE 19 TILL BYGGHISSAR

Ett allvarligt tillbud har inträffat med en bygghiss Alimak Scando 10/30. Under lossningsarbete började hissen plötsligt gå nedåt med både stannplansbom och korggrind öppen. Utredningen har visat att orsaken till tillbudet var ett överslag mellan manöverkrets och säkerhetskrets i kontaktdonet till stannplansbommens manöverkabel. Det åttapoliga kontaktdonet var av typ SEMKO 17/CEWE 19 och överslaget har skett inuti bakelitinsatsen. Det går inte att upptäcka utan att insatsen bryts sönder. Urborningar för stifthylsornas låsskruvar går så djupt att de kommer i kontakt med andra stifthylsor.

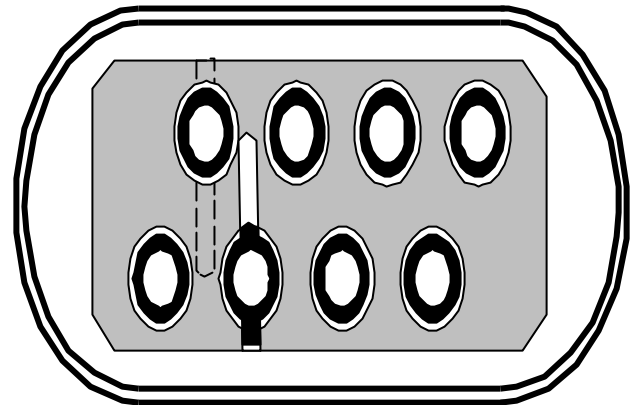

Elsäkerhetsverket har tidigare beslutat att sådana kontaktdon inte får nymonteras efter 30 juni 1992. Elsäkerhetsverket har vidare med anledning av det nu inträffade tillbudet gjort bedömningen att sådana kontaktdon som ingår i ovannämnda bygghissar utgör en säkerhetsrisk och beslutat att dessa skall bytas under 1997.

Elsäkerhetsverket har vidare meddelat att man är beredd att fatta liknande beslut för andra bygghissar om man får kännedom om att dessa är utrustade med kontaktdon av samma typ.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark