

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	3
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3707/95	Startpaket	mars 3, åååå	

BILLYFT - INFÄSTNINGSSKRUVAR TILL LASTBÄRARE

Fabrikat Becker

Typ 2-pelaryft HVZ 16
 3-pelaryft HVD 24 respektive HVD 24SO


Vid kontroll av ovannämnda billyftar har det visat sig att infästningsskruvarna mellan lastbäraren och lyft-cylindern blivit angripna av korrosion, se bild. Angreppen har troligen orsakats av att vatten blandat med vägsalt trängt in i anslutningen mellan lyftcylindern och lastbäraren.

För att kontrollera om skruvarna är angripna måste de skruvas loss och rengöras.

I samband med besiktning bör brukaren uppmanas att skruva loss och kontrollera infästningsskruvarna till lastbäraren samt byta ut dem om det behövs.

Lennart Ahnström

Anders Åsén

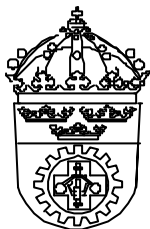

Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

12**3**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

530 TM 3707/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

mars 3, åååå