
	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	8
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	536 TM 608/96		mars 3, åååå	

BILLYFT - SPRICKOR I LYFTOK

Fabrikat	Märkisches Verk
Typ	Consul H049
Tillverkerkad år	1983
Max last	2500 kg

Ett allvarligt tillbud har inträffat med rubriserade billyft. Vid tillbudet brast lyftoket i höjd med övre styrhjulet på grund av utmattnig. Se skiss.


Sprickor i framkanten kan kontrolleras efter att skyddsgardinen lossats. För att kontrollera sprickor i okets bakkant måste oket demonteras.

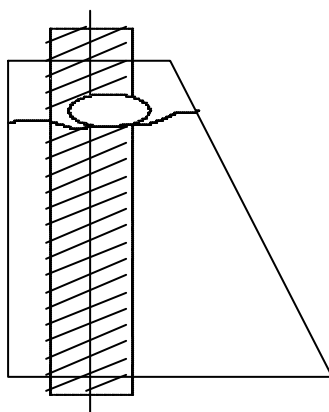

Axel för styrhjul

Sprickor

Skruv

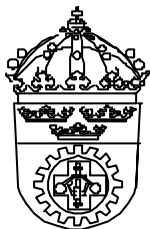

Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

12**8**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

536 TM 608/96

Hänvisning

Datum

mars 3, åååå

Lennart Ahnström

Anders Åsen