


	<h1 style="margin: 0;">Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</h1>		Ackr.omr.	Nr.
			<b>12</b>	<b>4</b>
			Rev.	Sid.
				<b>1</b>
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
<b>Anders Åsén</b>	<b>530 TM 3707/95</b>	<b>Startpaket</b>	<b>mars 3, åååå</b>	

## BILLYFT - SPRICKOR I LYFTVAGN

Tillverkare            ELVIS HH A/S

Typbeteckning        HH 227

Vid återkommande besiktning har upptäckts att sprickor uppstått i lyftvagnen. Sprickorna är orienterade till den plåt där konsolplåtar för arminfästning ansluter. Plåtfältet direkt bakom konsolplåtens inre del är bockat och dessutom påverkat av svets. På de billyftar som skador upptäckts har sprickorna funnits i och kring svetsen. Se bild.

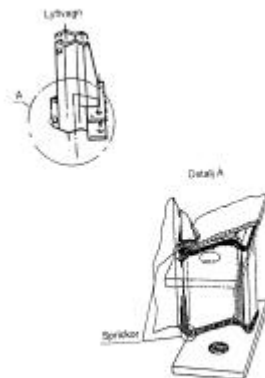

Vid besiktning kan lyftvagnen köras upp till ögonhöjd för att underlätta inspektion. Ingen demontering behöver göras för att kontrollera eventuell förekomst av sprickor.