

	<b>Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</b>		Ackr.omr.	Nr.
			<b>14</b>	<b>14</b>
		Rev.	Sid.	
			<b>1</b>	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
<b>Anders Åsén</b>	<b>530 TM 3709/95</b>	<b>Startpaket</b>	<b>1996-06-05</b>	

## MOBIL TORNKRAN - MOMENTBRYTARE

Typ Lindén L 1001, 1002, 1101, 1151 och 1152

Det har vid flera besiktningar av mobila tornkranar visat sig att momentbrytaren är ur funktion på grund av att en eller flera tallriksfjädrar har spruckit. Anledningen är utmattning. Det har även hänt att fjäderpaketet frusit fast.

Vid besiktning är det viktigt att tallriksfjädrarna kontrolleras. Om någon tallriksfjäder spruckit bör hela paketet bytas.

Flera kranägare har monterat modernare och funktionellt säkrare momentbrytare en bit upp på staglinan.

Lennart Ahnström

Anders Åsén