

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|-------------------|-----|
|  ARBETSMILJÖ VERKET | | Handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan | | Ackr. Omr. | Nr. |
| | | | | 14 44 | |
| Handläggare | verketss ärende | Hänvisning | | Datum | |
| Anders Åsén | CTM 2002/32915 | | | 2002-10-01 | |


Mobilkran förvaring av jibbkrok

Fabrikat: Alla

Typ: Alla

Vid ett tillbud med en mobilkran, Liebherr LTM 1060 släppte krokskaftet ur jibbkåpan då kranen förflyttades med jibbarmen monterad. Vid kontroll av krokkåpan efter tillbudet saknades låsblecket, se figuren pos 5.

Då jibbarmen inte användes förvarades den på kranen med kroken vänd upp och ner. Inträngande vatten kunde därmed skada kroklager och låsbleck.

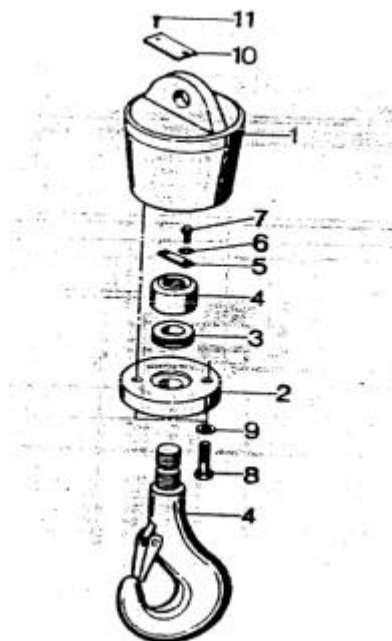

Vid besiktning av mobilkranar bör kontrolleras att eventuell jibbarm och jibbkrok förvaras så att inte vatten tränger in i och kan skada krockens lager och låsanordningar.

Lennart Ahnström

Anders Åsén