

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	40
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 118/99		1999-04-15	

Dödsolycka med Aerial Allemansliften

En dödsolycka har inträffat med en mobil arbetsplattform av fabrikat Aerial typ DIY, även kallad Allemansliften.

Mellan överbommen och reglagen i arbetskorgen sitter ett ställline/länksystem som påverkar reglaget för nerkörning av överbommen om arbetskorgen kommer utanför det tillåtna arbetsområdet. Vid olyckan hade ställinan rostet sönder och gått av och den avsedda säkerhetsfunktionen i form av nerkörning av överbommen uteblev. Operatören körde arbetskorgen utanför stabilitetsläget och hela maskinen tippade.

Ställinan var galvaniserad men inkapslad i en plastslang. Detta utförande har troligen inverkat negativt på linans livslängd. Dessutom innebär konstruktionen att ställinans kondition är svår att kontrollera.

Vid besiktning av mobila arbetsplattformar av denna typ är det viktigt att kontrollera konditionen hos detta ställline/länksystem.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark