

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			10	1
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3706/95	Startpaket	februari 28, åååå	

HÄNGSTÄLLNING

En allvarlig olycka har inträffat med en hängställning varvid två personer omkom.

Hängställningen (8 m lång) var upphängd med en lina i respektive gavel.

Haveriet inträffade på grund av att den ena lyftlinan brast inuti presslåset efter toppkörning. Manövrering av ställningen skall normalt ske direkt från manöverhandtaget på respektive spel. I detta fall manövrerades ställningen troligen av en person från ställningens mitt via snören till manöverhandtaget. Eftersom taket lutade och toppbalkarna befann sig på olika höjd kunde ställningen av misstag köras mot toppbalken i ena gaveln.

Lyftlinan var sönderpressad inuti presslåset efter ompressning av linan beroende på att den varit uttorkad och full av byggdamm.

Det är viktigt att följande beaktas vid besiktning:

1. För att anses ge betryggande säkerhet bör fånglinor och fånganordningar vara monterade såvida inte hängställningen är utrustad med dubbla bärlinor på varje spel.
2. Presslås på linor bör ha identitetsbeteckning.
3. Vad gäller CE-märkt hängställning bör besked om åtgärd enligt ovan omedelbart meddelas till Arbetskyddsverket.

Lennart Ahnström

Anders Åsén