

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	34
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Göran Lundmark	31 TM 3707/96		1998-01-26	

OLYCKOR MED GRÄVLASTARMONTERADE ARBETSPLATTFORMAR

Två allvarliga olyckor, varav en med dödlig utgång, har inträffat med grävlastarmonterade arbetsplattformar sedan vitala delar av hydraulsystemet demolerats genom yttre påverkan.

I juli 1994 inträffade en olycka med en LOGOS GIRAFF 8000 där den skadade ådrog sig svåra ryggskador. Slangbrottsventilen till lyftcylindern var infäst direkt i anslutningsnippeln och uppstogad med distansbultar och en slangklämma. På grund av yttre påverkan hade hela ventilblocket förskjutit sig och i samband med en sväng rörelse kolliderade ventilblocket med en lykta på grävlastaren varvid anslutningsnippeln bröts av och lyftarmen okontrollerat föll till marken. Enligt tillverkaren har man på befintliga modell 8000 ändrat infästningen av ventilblocket till en fastsvetsad fästplatta.

I november 1996 inträffade en dödsolycka med en HUDDIG lift typ 1100. Vid arbete med att kapa grenar på ett träd föll en kraftig gren ner på ventilblocket vid lyftcylindern och slog ur en patronventil ur ventilblocket varvid lyftarmen okontrollerat föll till marken. Tillverkaren har gått ut med ett servicemeddelande till sina återförsäljare där dessa uppmanas att komplettera befintliga maskiner med en strypnippel som Huddig tillhandahåller kostnadsfritt. Strypnippeln begränsar sänkhastigheten om ett haveri inträffar.

Anders Åsén

Göran Lundmark