	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	9
		Rev.	Sid.	
			1	
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	536 TM 610/96		mars 3, åååå	


BILLYFT - SPRICKOR I STÖDBEN PÅ BILLYFTAR

Tillverkare HETRA

Typbeteckning RGL6-16GP

Ett allvarligt tillbud har inträffat då en av de fyra lyftpelarna i en lastbilslyft vek sig under belastning. Vid tillbudet brast svetsarna till stödbenen. Svetsfogarnas placering framgår av bilden.

Vid kontroll efter tillbudet med magnetpulvermetod visade sig samtliga svetsar i stödbenen ha kraftiga defekter.

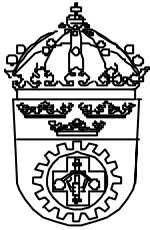

Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

12**9**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

536 TM 610/96

Hänvisning

Datum

mars 3, åååå

Anders Åsén